



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Settore 5 – Transizione Digitale

settore5.transizionedigitale@comune.naso.me.it

Ufficio Edilizia Cimiteriale

Protocollo n. **3118** del **24/02/2025**

Oggetto: **Esiti del sopralluogo del 21/02/2025 inerente la segnalazione del dissesto riguardante i Loculi della Sezione 33 del Cimitero;**

Egr.

Sig. Sindaco

Dr. Gaetano NANI'

sindaco@comune.naso.me.it

Spett.le

Assessore Antonino LETIZIA

letizia.antonino@comune.naso.me.it

Premesso che:

- In data **11/08/2022** a seguito della segnalazione del Sig. **CARUSO Carmelo** il sottoscritto ha eseguito sopralluogo nel Cimitero Comunale per verificare le condizioni di stabilità dei loculi cimiteriali della **Sezione nr. 33**;
- In detta circostanza, così come riportato nella relazione del 17/08/2022 al protocollo nr. 18746, veniva evidenziata la sussistenza di lesioni che interessano la parte strutturale ed in particolare:
 - Alla base della costruzione, soprattutto sul lato Sx della stessa sono presenti alcune lesioni tra il piano sistemato in battuto di conglomerato di cemento e la parte verticale della costruzione dei loculi. Tale condizione non consente il corretto deflusso delle acque piovane di scorrimento superficiale che a contatto con i loculi favorisce l'infiltrazione nella sottostante struttura contribuendo al degrado della stessa.
 - Inoltre che la parete frontale dei loculi, già alla data dell'accertamento, mostrava un'inclinazione di modesta entità verosimilmente riconducibile ai residui dell'azione di assestamento del terreno di appoggio delle fondazioni della costruzione che, almeno in una porzione, risultano essere realizzate su di un rilevato contenuto dal muro perimetrale in c.a. costruito a ridosso della strada SS 116.
 - La parte sommitale della costruzione mostrava i segni del degrado causato dall'azione degli agenti atmosferici che nel tempo hanno reso poco funzionale lo strato d'impermeabilizzazione del corpo di fabbrica dei loculi;
- Dell'accertamento di cui sopra è stata prodotta specifica documentazione fotografica.

In relazione a quanto sopra premesso, in data 20/02/2025, su richiesta dell'Assessore al ramo di quest'Amministrazione ed alla presenza dello stesso, si è eseguito un sopralluogo al fine di accertare l'evoluzione dello stato di stabilità e delle condizioni di degrado già alla data dell'11/08/2022 documentate.

A tal proposito è stato possibile verificare speditamente che:

- La verticalità della parete frontale del lato sinistro dei loculi della Sezione 33 appare avere avuto una modesta progressione se pur in misura molto contenuta come desumibile dai segni sul selciato.
Sulla parte retrostante della costruzione dei loculi, ovvero quella posta a ridosso del muro di contenimento posto al confine con la SS 116, si notano i segni del distacco tra la parete verticale del muro di contenimento in c.a. e la superficie del piano sistemato posta tra i loculi ed il muro stesso. La presenza di vegetazione spontanea ed infestante non ha consentito di eseguire una più approfondita visione dei luoghi.

Per quanto sopra rappresentato, si ritiene indispensabile eseguire una più approfondita analisi dello stato strutturale dei luoghi (*costruzione dei loculi e del muro di contenimento*) e porre in essere le necessarie opere edili di risarcitura dell'area pavimentata affinché si possa garantire e ristabilire la continuità della superficie che appare compromessa dal degrado o da fattori esterni.

Per attuare le necessarie verifiche ed attivare gli interventi minimi sopra indicati si ritiene necessario provvedere:

- alla pulizia straordinaria dell'area, soprattutto di quella retrostante i loculi, eliminando la vegetazione infestante presente così da consentire una più dettagliata visione dei luoghi;
- Procedere alla immediata risarcitura dell'area pavimentata mediante la chiusura delle lesioni da distacco e da sprofondamento creatasi e la successiva applicazione di idoneo materiale impermeabilizzante;
- Attivare un sistema di monitoraggio affinché siano osservati, con elementi certi e non solo visivi, i valori riguardanti la verticalità della parete e gli effetti della progressione dello sprofondamento. **Quest'ultima richiesta già invocata della precedente relazione del 11/08/2022 riveste carattere di assoluta importanza ed urgenza.**

La quantificazione economica delle risorse necessarie ad attivare quanto sopra indicato ammonta ad €. 2.296,96 come da preventivo di spesa allegato e come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato:

N.	Voci	Importo
A	Cap. 1 - Intervento di estumulazione straordinaria	€ 1.808,63
	Sommano A)	€ 1.808,63
B	Oneri a disposizione dell'Amministrazione	
	Per IVA al 22%	€ 397,90
	Per imprevisti	€ 90,43
	Sommano B)	€ 488,33
C	Totale importo (A+B)	€ 2.296,96

Si chiede per tanto la corrispondente assegnazione allo scrivente delle risorse economiche quantificate per procedere con immediatezza alla sistemazione dei luoghi ed al contestuale avvio di una campagna di monitoraggio delle strutture da eseguire per almeno due anni salvo eventi eclatanti che mostrino gli effetti di una scongiurata accelerazione del cedimento e del degrado.

Si allega:

- *copia della documentazione Fotografica redatta in data 21/02/2025;*
- *Preventivo di spesa;*

Il Responsabile
Settore 5 della Transizione Digitale

(*Geom. Rosario Giuseppe CALIO*)

